

# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**

MANUALS  
SUPERIS



Használati útmutató **HU**

# VICTRIX SUPERIOR 32 X 2 ErP



## 2.6 ÜZEMZAVAR ÉS HIBAJELZÉSEK.

A Victrix Superior 32 X 2 ErP kazán az esetleges meghibásodásokat a kijelzőn (6) az (5) jel villogásával és "ERRxx" felirattal jelzi, ahol az "xx" alatt a hibakód értendő. A hiba leírását az alábbi táblázatban olvashatja. Amennyiben a berendezéshez távirányító is tartozik, a távirányítón is megjelenik a hiba számkódja az alábbi példának megfelelően (pl. CAR = Exx, Super CAR = ERR>xx)..

Hiba-kód	Jelzett meghibásodás	Ok	A kazán állapota / megoldás
01	Gyújtáshiba miatti leállás	A kazán nem kapcsolódik be az előre meghatározott idő alatt a fűtés beindításakor vagy használati melegvíz-előállításakor (amennyiben a kazán egy külső melegvíz tárolóhoz is csatlakoztatva van). Az első bekapcsoláskor vagy hosszabb üzemben kívüli időszakot követően a leállás miatt beavatkozásra lehet szükség.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
02	Biztonsági határoló termosztát beavatkozása miatti leállás (túlmelegedés), lángellenőrzés meghibásodása	A normál működés során, ha egy meghibásodás következtében túlmelegedés lép fel, a kazán túlmelegedés miatt leáll.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
03	Égéstermék hőmérséklet termosztát leállása	A normál működés során, ha egy meghibásodás következtében az égéstermék túlmelegszik, a kazán túlmelegedés miatt leáll.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
04	Érintkező ellenállás hibája	A biztonsági határoló termosztát (túlmelegedése) vagy a lángór meghibásodott.	A kazán nem indul be (1)
05	Előremenő fűtővíz érzékelő meghibásodása	A kártya meghibásodást észlel az előremenő ág NTC érzékelőjében.	A kazán nem indul be (1)
06	Használati melegvíz érzékelő meghibásodása	A kártya meghibásodást észlel a használati meleg víz NTC érzékelőjében.	Ebben az esetben a kazán továbbra is állít elő melegvizet, de nem optimális teljesítményen. Meghibásodás esetén a fagyvédelem nem biztosítható. (1)
08	Maximum számú törlés	A rendelkezésére álló törlési kísérleteket már elhasználta.	<b>Figyelem:</b> A meghibásodást egymást követően legfeljebb 5 alkalommal oldhatja fel törlés gombbal, majd a funkció egy órára kikapcsol. Az egy óra leteltével ismét próbálkozhat 5 alkalommal. Ha a berendezést kikapcsolja, majd ismételtlen bekapcsolja, még 5-ször próbálkozhat.
10	A rendszerben a nyomás elégtelen	A fűtési rendszerben mért nyomás nem elégséges a kazán megfelelő működésének biztosítására.	Ellenőrizze a kazán nyomásmérőjén, hogy a rendszer nyomása 1-1,2 bar között van-e, és szükség esetén állítsa helyre a rendszer megfelelő nyomását.
12	A tároló érzékelőjének meghibásodása	A vezérlő meghibásodást észlel a bojler érzékelőjében	Ebben az esetben a kazán továbbra is állít elő melegvizet, de nem optimális teljesítményen. (1)
15	Konfigurációs hiba	A vezérlőpanel meghibásodást vagy a kazán nem megfelelő bekötését érzékeli, ezért a kazán nem indul el.	Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül indul. (1)
16	A ventilátor meghibásodása	A ventilátor elektromos vagy mechanikus meghibásodását jelzi.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
20	Lángérzékelési hiba (parazita láng)	Az ellenőrző rendszer vagy a lángór meghibásodását jelzi.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
22	Általános vészjelzés	Ez a hibajelzés akkor jelenik meg a CAR <sup>v2</sup> vagy a Super CAR vezérlőkön, ha meghibásodás az áramköri kártyákat vagy a kazán vezérlésében közvetetten résztvevő elemeket érinti: zónakártyák, alegységek vagy a napkollektoros rendszer meghibásodása.	(1)
23	Fűtési visszatérő érzékelőjének meghibásodása	A vezérlőpanel meghibásodást észlel a visszatérő ág NTC érzékelőjében.	A kazán nem indul be (1)

(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Márkaszerviz hálózat)

(2) A 31-esnél nagyobb kóddal jelölt hibák nem kerülnek megjelenítésre a CAR<sup>v2</sup> és a Super CAR távvezérlők kijelzőjén.

Hiba-kód	Jelzett meghibásodás	Ok	A kazán állapota / megoldás
24	Nyomó-gombok meghibásodása	A kártya a nyomógombok meghibásodását észleli.	Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a törlés gomb megnyomása nélkül újraindul (1)
25	Égéstermék hőmérséklet határoló túlmelegedése	Ha a vezérlőpanel az égéstermék hőmérsékletének gyors emelkedését érzékeli (valószínűleg a keringető szivattyú letapadása miatt, vagy mert a kazán hőcserélőjében nincs víz), a kazán az égéstermék termikus gradiens beavatkozása következtében leáll.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot
27	Elégtelen keringtetés	Azt jelzi, hogy a kazán a főkörben lévő víz nem megfelelő keringetése miatt túlmelegedett; ennek több oka lehet: - a rendszer keringetése elégtelen; ellenőrizze, hogy a keringetés a fűtési rendszer elzáródása miatt nem szakad-e meg, és a rendszert teljesen légtelenítette-e; - a keringető szivattyú letapadt - hívjon szakembert a keringető szivattyú újraindításához.	Nyomja meg a Törlés (1) (reset) gombot.
29	Égéstermék hőmérsékletérzékelő meghibásodása	Ha vezérlőpanel az égéstermék érzékelő meghibásodását érzékeli, a kazán hibajelzést küld.	(1)
31	Távvezérlő jel elvesztése	Akkor jelenik meg, ha a készüléket nem kompatibilis távvezérlőhöz csatlakoztatja, vagy ha a CAR <sup>V2</sup> vagy Super CAR vezérlő és a berendezés között megszűnik a kommunikáció.	Szüntesse meg, majd indítsa újra a kazán áramellátását. Ha a berendezés az ismételt begyújtást követően sem érzékeli a távvezérlőt, a kazán közvetlen üzemmódba kapcsol, tehát csak a berendezés vezérlőjén elhelyezett kezelőszervek aktívak. Ebben az esetben nem lehet bekapcsolni a "CH ON" funkciót. Amennyiben mégis be kívánja kapcsolni a "CH ON" üzemmódot, kapcsolja be az "M3" menüben található "P33" funkciót (1) (2).
36	IMG Bus kommunikáció elvesztése	Azt jelzi, hogy a kazán központjában vagy az IMG Buson megszakad az egyes vezérlő egységek közötti kommunikáció.	A kazán nem kapcsolja be a fűtést (1) (2).
37	Alacsony tápfeszültség	Azt jelzi, hogy a készülék tápfeszültsége nem éri el a kazán megfelelő működéséhez szükséges szintet.	Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a törlés gomb (1) (2) megnyomása nélkül indul.
38	Lángjelzés elvesztése	Azt jelzi, hogy a kazán megfelelően be van kapcsolva, és az égő hirtelen kialszik. A kazán megpróbálja újra begyújtani a égőt, és visszaállítani a működési körülményeket, és amennyiben a megfelelő működések helyre állnak, a kazán magától újraindul (ezt a hibaüzenetet csak a menü "Információs" almenüjének a hiba listájának ellenőrzésekor veheti észre).	Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a törlés gomb (1) (2) megnyomása nélkül indul.
45	Nagy ΔT	A kazán nagy mértékű, nem kívánt hőmérsékletváltozást érzékel a rendszer előremenő és visszatérő csövére felszerelt érzékelői között.	A kondenzációs modul sérülésének elkerülése érdekében a kazán csökkenti az égő teljesítményét, és amikor a hőmérsékletváltozás mértéke visszatért a megfelelő értékre, a kazán is visszaáll az eredeti üzemmódra. Ellenőrizze, hogy a rendszerben kering-e a víz, hogy a keringető szivattyú konfigurációja megfelel-e a rendszer szükségleteinek, valamint a visszatérő ágban elhelyezett érzékelő megfelelően működik-e. (1) (2)
47	Égő teljesítményének korlátozása	Ha hőcserélő el van tömődve, a kazán csökkenti a leadott teljesítményt a meghibásodások elkerülése érdekében.	(1) (2)
49	A visszatérő kör érzékelőjén mért magas hőmérséklet miatti leállítás	Akkor következik be, ha a hőcserélő visszatérő ágában a hőmérséklet túl magasra emelkedik.	Ellenőrizze a keringető szivattyú és a váltószelepek megfelelő működését. Nyomja meg a Törlés (1) (2) (reset) gombot

(1) Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Márkaszerviz hálózat)

(2) A 31-esnél nagyobb kóddal jelölt hibák nem kerülnek megjelenítésre a CARV2 és a Super CAR távvezérlők kijelzőjén.