

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Szakemberek számára

Szerelési és karbantartási útmutató



actoSTOR

VIH CL S

HU

Kiadó/gyártó

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-28 10

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

 **Vaillant**

Melléklet

A Diagnosztikai kódok

| Kód | Paraméter | Értékek vagy magyarázatok | Gyári beállítás | Saját beállítás |
|-------|--|--|-----------------|-----------------|
| D.074 | actoSTOR legionella elleni védelmi funkció | 0 = KI 1 = BE | 1 = BE | |
| D.092 | actoSTOR modul felismerés | 0 = nincs csatlakoztatva 1 = kapcsolat hiba:nincs eBus kommunikáció, a rendszer korábban felismerte az actoSTOR modult 2 = aktív kapcsolat | | |

B Hibakódok

| Kód | Jelentés | A hiba oka |
|------|---|--|
| F.02 | Az actoSTOR tárolótöltés érzékelő (NTC) hibája, csak F.91 paraméterrel együtt | Az NTC hibás, NTC kábel hibás, hibás csatlakozó az NTC-n, hibás csatlakozó az actoSTOR elektronikán |
| F.03 | Az actoSTOR tároló érzékelő (NTC) hibája, csak F.91 paraméterrel együtt | Az NTC hibás, NTC kábel hibás, hibás csatlakozó az NTC-n, hibás csatlakozó az actoSTOR elektronikán |
| F.12 | Rövidzárlat az actoSTOR tárolótöltés érzékelőn (NTC), csak F.91 paraméterrel együtt | NTC hiba, rövidzárlat a kábelkötegben, a kábel/ház között |
| F.13 | Rövidzárlat az actoSTOR tárolóérezékelőn (NTC), csak F.91 paraméterrel együtt | NTC hiba, rövidzárlat a kábelkötegben, a kábel/ház között |
| F.80 | Szekunder hőcserélő bemenő érzékelő szakadás vagy rövidzárlat hiba; csak F.91 paraméterrel együtt | Az NTC hibás, NTC kábel hibás, hibás csatlakozó az NTC-n, hibás csatlakozó az actoSTOR elektronikán Testzárlat az érzékelő csatlakozója és a ház között, rövidzárlat a kábelkötegben, az érzékelő hibás |
| F.81 | actoSTOR töltőszivattyú hiba; csak F.91-gyel együtt | A tároló egy bizonyos idő után nincs teljesen feltöltve. <ul style="list-style-type: none"> - Ellenőrizze a tárolótöltés érzékelőjét és a tároló érzékelőjét - Levegő az actoSTOR szivattyúban - Ellenőrizze a szivattyú kábelkötegét - Ellenőrizze a szárnykerekű áramlásérzékelőt és/vagy a termék visszacsapó szelepét - Előnykapcsoló váltószelep hiba - Szekunder hőcserélő eldugult - Szivattyú hiba |
| F.90 | Megszakadt a kommunikáció az actoSTOR modullal | Ellenőrizze a termék és az actoSTOR közötti kábelköteget (PEBus). Ha a terméket az actoSTOR modul nélkül kívánja üzemeltetni, állítsa be: D.092 = 0. |
| F.91 | Érzékelő / végrehajtó hiba az actoSTOR modulban | |